

Einstellung der Steppertreiberspannung

Notwendige Werkzeuge

- Multimeter mit einer hohen Spannungsauflösung im Bereich bis 2V
- Messleitungen für das Messgerät
- Schraubendreher mit passender Spitze für das Drehpoti

Spannung ermitteln

Werte des Motors ermitteln

Vor der Berechnung steht erst mal das Ermitteln des Motorstrom. Dieser steht bei den meisten Motoren im Datenblatt. Hier auf der Seite wird als Beispiel der Standardstepper „28BYJ-48“ verwendet, welchen die meisten vermutlich daheim haben. Dieser hat die folgenden Werte:

Rated voltage	5VDC
Number of Phase	4
Speed Variation Ratio	1/64
Stride Angle	5.625° /64
Frequency	100Hz
DC resistance	50Ω±7%(25°C)
Idle In-traction Frequency	> 600Hz
Idle Out-traction Frequency	> 1000Hz
In-traction Torque	>34.3mN.m(120Hz)
Self-positioning Torque	>34.3mN.m
Friction torque	600-1200 gf.cm
Pull in torque	300 gf.cm
Insulated resistance	>10MΩ(500V)
Insulated electricity power	600VAC/1mA/1s
Insulation grade	A
Noise	<35dB(120Hz,No load,10cm)

Da in der Tabelle leider nicht die „Current“ / Ampere aufgeführt sind, müssen wir diese selber berechnen.

Wichtig aus dieser Tabelle sind für uns daher nur zwei Zeilen.

Rated voltage	5VDC
DC resistance	50Ω±7%(25°C)

Daraus lässt sich der maximale Strom berechnen.

Die Formel dafür lautet **$I = U/R$**

Mit den Werten aus der Tabelle oben sieht es dann so aus:

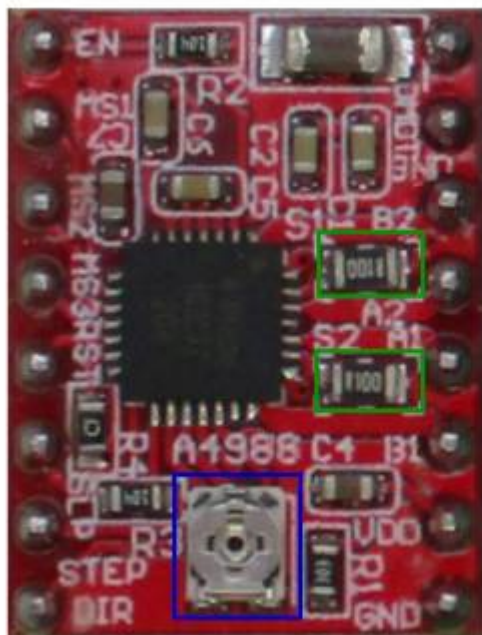
$$I = U/R = 5/50 = 0.1A$$

Nun haben wir den benötigten Wert für die Berechnung der Referenzspannung der verschiedenen Motortreiber.

Um den Steppermotor vor Überlastung zu schützen, verwenden wir nur 80% der zulässigen Leistung. Dies ist in den Formel unten mit dem 0.8 gemeint.

A4988

Für die Berechnung ist der Messwiderstand des Steppertreibers entscheidend. Das Modul A4988 gibt es in verschiedenen Versionen mit Widerständen von 0.05Ω und 0.3Ω . Den Widerstand kann man meistens direkt auf den beiden SMD-Widerständen ablesen. Diese befinden sich meistens direkt bei den Anschlüssen für die Motor-Spulen.



Mess-
widerstände
0,10Ω

Einstellpoti

Kennung	Wert
R05 oder R050	0.05Ω
R10 oder R100	0.10Ω
R20 oder R200	0.20Ω
R30 oder R300	0.30Ω

Das Modul hier im Beispiel hat einen Wert von 0.10Ω

Die Formel für die Berechnung bei den A4988-Modulen lautet:

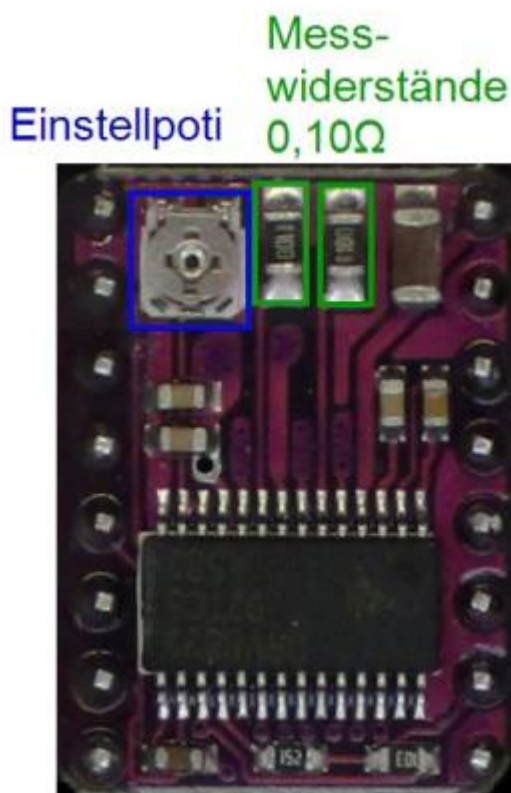
$$\text{Ampere des Motor} \times \text{Leistungsfaktor} \times 8 \times R_s = V_{\text{ref}}$$

Mit den Werten bestückt ergibt sich dann

$$0.1 \times 0.8 \times 8 \times 0.1 = 0.064V = 64mV$$

DRV8825

Für die Berechnung ist der Messwiderstand des Steppertreibers entscheidend. Das Modul DRV8825 gibt es normalerweise nur mit einem Messwiderstand von 0.10Ω . Sollte man ein Modul mit einem abweichenden Widerstand haben, muss die Formel entsprechend angepasst werden.



8825-Modul mit 0,10Ω

Kennung	Wert	Faktor
R10 oder R100	0.10Ω	1
R20 oder R200	0.20Ω	0.5

Das Modul hier im Beispiel hat den Standwert von 0.10Ω

Die Formel für die Berechnung bei den DRV8825-Modulen lautet:

$$\text{Ampere des Motor} \times \text{Leistungsfaktor} \times \text{Faktor} / 2 = V_{\text{ref}}$$

Mit den Werten bestückt ergibt sich dann

$$0.1 \times 0.8 \times 1 / 2 = 0.035V = 35mV$$

TMC21xx / TMC220x

Bei dem Steppertreiber TMC2208 ist das Berechnen etwas komplizierter, da das Modul den Effektivstrom für Berechnung verwendet.

Die Formel für die Berechnung bei den TMC2208-Modulen lautet:

```
Maximaler Effektivstrom = Maximaler Strom * 0.8 / 1.41    --> 1.41 = Wurzel  
aus 2  
Referenz-Spannung TMC2208 = Maximaler Effektivstrom * 2.5V / 1.77A
```

Mit den Werten ergibt sich dann

```
Maximaler Effektivstrom = 0.1 * 0.8 / 1.41 = 0.0567 A  
Referenz-Spannung TMC2208 = 0.0567 * 2.5V / 1.77A = 0.080V = 80mV
```

Spannung einstellen

Die Spannung der Schrittmotorentreiber muss auf den verwendeten Schrittmotor eingestellt werden. Dazu das Steppermodul in die Drehscheibenplatine oder das 4-fach-Steppermodul einstecken, den Motor aus stecken und danach die Platine über den Eingang „POWER“ mit Spannung versorgen. Eine Versorgung mit USB ist nicht empfohlen, da dadurch die Spannungsversorgung für den zweiten Spannungseingang des Treibermoduls nicht anliegt und das Modul im schlimmsten Fall zerstört wird.

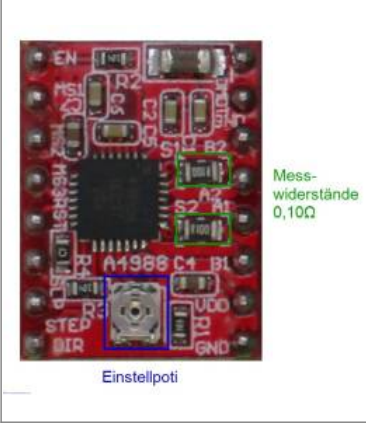
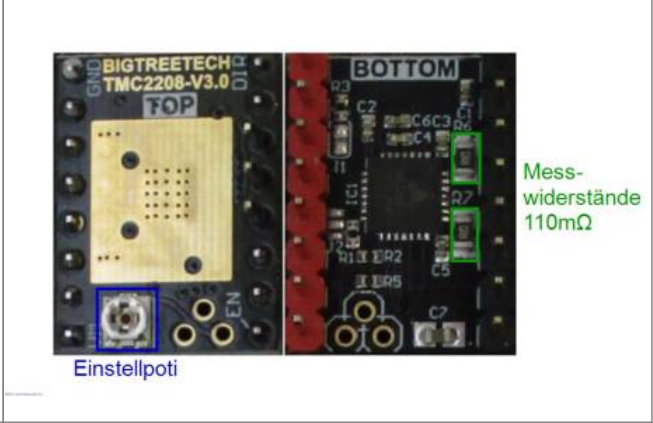
Bei den Steppermodulen bitte auf die Einbaurichtung achten. Sollten die Module falsch herum eingesteckt werden, für dies meistens zu ihrer Zerstörung und im schlimmsten Fall ist danach auch die Platine defekt. Als Ausrichtungshilfe hat sich bewährt den „ENABLE-Pin“ zu verwenden. Dieser ist immer an der gleichen Stelle und meistens markiert als „EN“ oder „ENA“. Die Enable-Pins der beiden Steppersteckplätze auf der Drehscheibenplatine, findet Ihr auf dem Bild markiert.



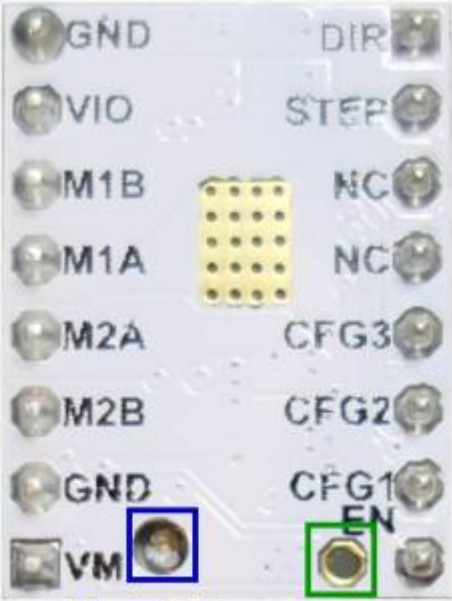
Nun verbindet ihr den Minuspol eures Multimeters mit einem Massepol auf der Platine. Nachfolgend sind alle möglichen Massepunkte markiert, auch wenn diese durch Module verdeckt sein könnten.

Massepunkte Drehscheibenplatine	4-Fach-Stepperplatine
	Das Bild wird später nachgereicht, da die Platine noch in der Entwicklungsabteilung liegt.

Zum Messen der Referenzspannung halten wir nun die rote Spitze an das Poti der Stepperplatinen. Dieses ist aus Metall und liegt auf dem Spannungsniveau des Vref-Pins.

A4988	DRV8825	TMC2208
 Einstellpoti Messwiderstände 0,10Ω	 Einstellpoti Messwiderstände 0,10Ω	 Einstellpoti Messwiderstände 110mΩ

Bei den Treiber „TMC2100“ und „TMC2130“ liegt die Spannung von Vref an dem dazugehörigen Pin an.

TMC2100 v1.3	TMC2130
 The image shows the pinout of a TMC2100 v1.3 module. The pins are arranged in two rows. The left row contains: GND, VIO, M1B, M1A, M2A, M2B, GND, and VM. The right row contains: DIR, STEP, NC, NC, CFG3, CFG2, CFG1, and EN. A yellow 8-pin header is located between the two rows. Below the VM pin, there is a blue box with the text 'Einstell-poti'. Below the EN pin, there is a green box with the text 'VREF'.	Leider noch kein Bild vorhanden

From:
<https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link:
<https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/steppertreiberspannung>

Last update: 2026/10/08 20:47

