



Diese Seite ist noch in der Entwicklung und daher sind die Informationen und Daten noch fehlerhaft. Verwendung auf eigene Gefahr.

Einstellung der Steppertreiberspannung

notwendige Werkzeuge

- Multimeter mit einer hohen Spannungsauflösung im Bereich bis 2V
- Messleitungen für das Messgerät
- Schraubendreher mit passender Spitze für das Drehpoti

Spannung ermitteln

notwendige Werte des Motors ermitteln

Vor der Berechnung steht erstmal das ermitteln des Motorstrom. Dieser steht bei den meisten Motoren im Datenblatt. Hier auf der Seite wird als Beispiel der Standardstepper „28BYJ-48“ verwendet, welchen die meisten vermutlich daheim haben.

Dieser hat die folgenden Werte:

| | |
|-----------------------------|---------------------------|
| Rated voltage | 5VDC |
| Number of Phase | 4 |
| Speed Variation Ratio | 1/64 |
| Stride Angle | 5.625° /64 |
| Frequency | 100Hz |
| DC resistance | 50Ω±7%(25°C) |
| Idle In-traction Frequency | > 600Hz |
| Idle Out-traction Frequency | > 1000Hz |
| In-traction Torque | >34.3mN.m(120Hz) |
| Self-positioning Torque | >34.3mN.m |
| Friction torque | 600-1200 gf.cm |
| Pull in torque | 300 gf.cm |
| Insulated resistance | >10MΩ(500V) |
| Insulated electricity power | 600VAC/1mA/1s |
| Insulation grade | A |
| Noise | <35dB(120Hz,No load,10cm) |

Da in dser Tabelle leider nicht die „Current“ / Ampere aufgeführt sind, müssen wir diese selber berechnen.

Wichtig aus dieser Tabelle sind für uns daher nur zwei Zeilen.

| | |
|---------------|--------------|
| Rated voltage | 5VDC |
| DC resistance | 50Ω±7%(25°C) |

Daraus lässt sich der maximale Strom berechnen.

Die Formel dafür lautet **$I = U/R$**

Mit den Werten aus der Tabelle oben sieht es dann so aus:


$$I = U/R = 5/50 = 0.1A$$

Nun haben wir den benötigten Wert für die Berechnung der Referenzspannung der verschiedenen Motortreiber.

Um den Steppermotor vor Überlastung zu schützen, verwenden wir nur 80% der zulässigen Leistung. Dies ist in den Formel unten mit dem 0.8 gemeint.

A4988

Für die Berechnung ist der Messwiderstand des Steppertreibers entscheidend. Das Modul A4988 gibt es in verschiedenen Versionen mit Widerständen von 0.05Ω und 0.30Ω. Den Widerstand kann man meistens direkt auf den beiden SMD-Widerständen ablesen. Diese befinden sich meistens direkt bei den Anschlüssen für die Motor-Spulen.

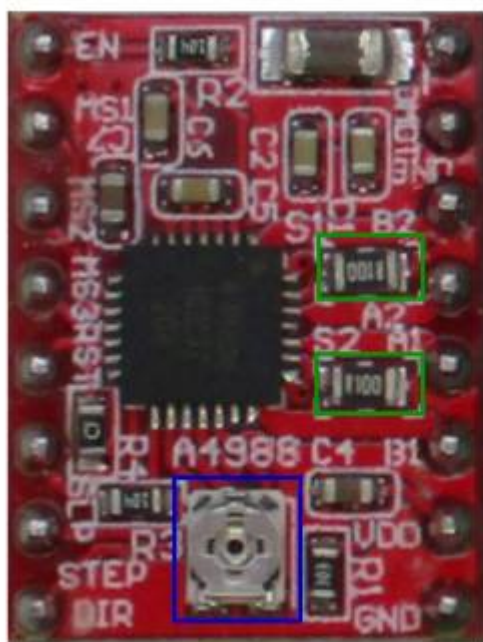

Mess-
widerstände
0,10Ω

Einstellpoti

| Kennung | Wert |
|---------------|-------|
| R05 oder R050 | 0.05Ω |
| R10 oder R100 | 0.10Ω |
| R20 oder R200 | 0.20Ω |
| R30 oder R300 | 0.30Ω |

Das Modul hier im Beispiel hat einen Wert von 0.10Ω

Die Formel für die Berechnung bei den A4988-Modulen lautet:


$$\text{Ampere des Motor} \times \text{Leistungsfaktor} \times 8 \times R_s = V_{\text{ref}}$$

Mit den Werten bestückt ergibt sich dann

$$0.1 \times 0.8 \times 8 \times 0.1 = 0.064\text{V} = 64\text{mV}$$

DRV8825

Für die Berechnung ist der Messwiderstand des Steppertreibers entscheidend. Das Modul DRV8825 gibt es normalerweise nur mit einem Messwiderstand von 0.10Ω . Sollte man ein Modul mit einem abweichenden Widerstand haben, muss die Formel entsprechend angepasst werden.

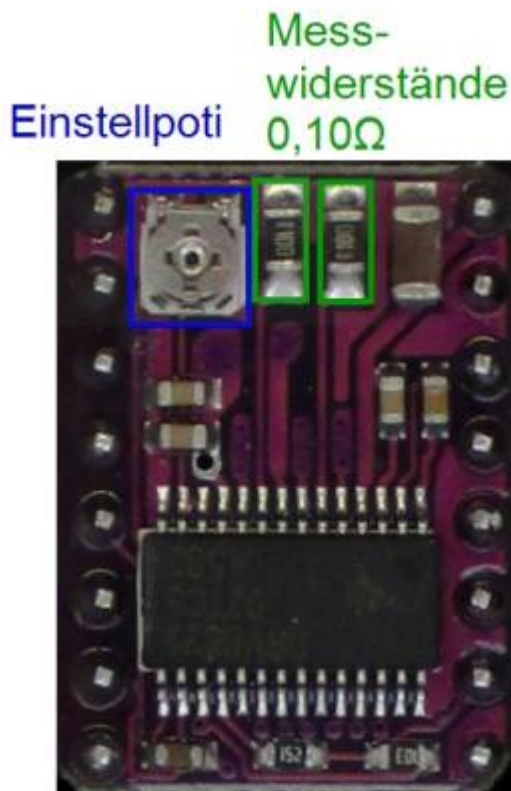

8825T-140-00000-000-000

| Kennung | Wert | Faktor |
|---------------|--------------|--------|
| R10 oder R100 | 0.10Ω | 1 |
| R20 oder R200 | 0.20Ω | 0.5 |

Das Modul hier im Beispiel hat den Standwert von 0.10Ω

Die Formel für die Berechnung bei den DRV8825-Modulen lautet:

$$\text{Ampere des Motor} \times \text{Leistungsfaktor} \times \text{Faktor} / 2 = V_{\text{ref}}$$

Mit den Werten bestückt ergibt sich dann

$$0.1 \times 0.8 \times 1 / 2 = 0.035\text{V} = 35\text{mV}$$

TMC2208

Bei dem Steppertreiber TMC2208 ist das Berechnen etwas komplizierter, da das Modul den Effektivstrom für Berechnung verwendet.

Die Formel für die Berechnung bei den TMC2208-Modulen lautet:

```
Maximaler Effektivstrom = Maximaler Strom (0.1A * 0.80) / 1.41    --> 1.41  
= Wurzel aus 2  
Referenz-Spannung TMC2208 = (Maximaler Effektivstrom * 2.5V) / 1.77A
```

Mit den Werten bestückt ergibt sich dann

```
Maximaler Effektivstrom = 0.080 / 1.41 = 0.0567 V  
Referenz-Spannung TMC2208 = 0.0567 * 2.5V / 1.77A = 0.080V = 80mV
```


Spannung einstellen

Die Spannung der Schrittmotorentreiber muss auf den verwendeten Schrittmotor eingestellt werden. Dazu das Steppermodul in die Drehscheibenplatine oder das 4-fach-Steppermodul einstecken und die Platine per USB mit Strom versorgen. Die normale Stromversorgung vom Netzteil „POWER“ muss vorher getrennt werden.



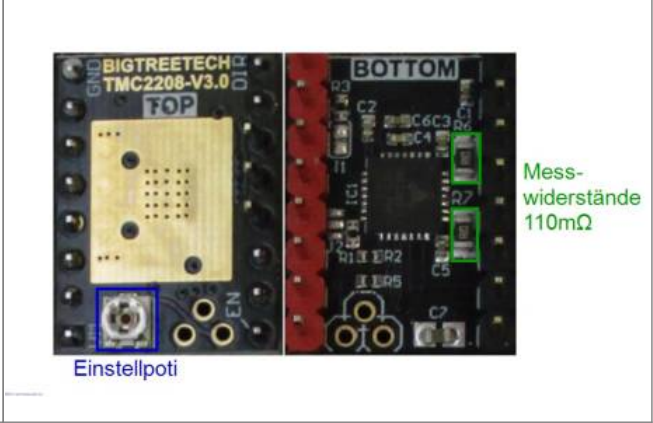
Bei den Steppermodulen bitte auf die Einbaurichtung achten. Sollten die Module falsch herum eingesteckt werden, für dies meistens zu ihrer Zerstörung und im schlimmsten Fall ist danach auch die Platine defekt. Als Ausrichtungshilfe hat sich bewährt den „ENABLE-Pin“ zu verwenden. Dieser ist immer an der gleichen Stelle und meistens markiert als „EN“ oder „ENA“. Die Enable-Pins der beiden Steppersteckplätze auf der Drehscheibenplatine, findet Ihr auf dem Bild markiert.



Nun verbindet ihr den Minuspol eures Multimeters mit einem Massepol auf der Platine. Nachfolgend sind alle möglichen Massepunkte markiert, auch wenn diese durch Module verdeckt sein könnten.

| Massepunkte Drehscheibenplatine | 4-Fach-Stepperplatine |
|---|---|
|  | <p>Das Bild wird später nachgereicht, da die Platine noch in der Entwicklungsabteilung liegt.</p> |

Zum Messen der Referenzspannung halten wir nun die rote Spitze an das Poti der Stepperplatinen. Dieses ist aus Metall und liegt auf dem Spannungsniveau des Vref-Pins.
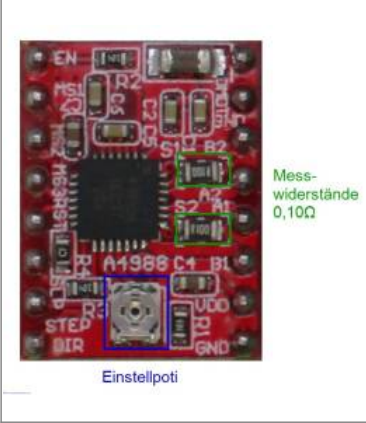
| A4988 | DRV8825 | TMC2208 |
|---|---|--|
|  <p>Messwiderstände 0,10Ω</p> <p>Einstellpoti</p> |  <p>Messwiderstände 0,10Ω</p> <p>Einstellpoti</p> |  <p>Messwiderstände 110mΩ</p> <p>Einstellpoti</p> |

From:

<https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link:

<https://wiki.mobaledlib.de/hilfestellungen/stepper?rev=1614072241>

Last update:

2021/02/23 10:24

