

Kalibrierung

Gute Erfahrungen bezüglich ruckelfreiem Bewegen der Bühne haben wir mit industriell gefertigten Drehscheiben, z.B. von Fleischmann, gemacht. Diese haben eine hohe Fertigungsgenauigkeit, sie sind sehr symmetrisch und lassen sich mit hoher Genauigkeit wiederholbar positionieren.

Selbstbau-Drehscheiben werden sich nur im Idealfall spielfrei und völlig gleichmäßig ohne zu ruckeln drehen. Bei einer Umdrehung und bei Richtungswechsel gehen durch Abbremsen und Beschleunigen sowie unterschiedliche Reibung Microsteps verloren. Die Steuerungssoftware der Drehscheibe ist jedoch so ausgelegt, dass diese Ungenauigkeiten in einem großen Bereich ausgeglichen werden können.

Damit der Stepper keine oder möglichst wenige dieser Microsteps „verliert“, sollten die Einstellungen der Werte für den Stepper den Vorgaben der Datenblätter entsprechen und sorgfältig eingestellt werden.

Wichtig ist hier die Stromstärke, die der Motor benötigt. Sie wird über das Poti auf der Treiber-Platine eingestellt, indem die Referenz-Spannung über das Poti justiert wird (siehe [Stepper-Treiber](#)).

Bei den hier verwendeten, relativ schnellen Dreh-Geschwindigkeiten, muss die Versorgungsspannung unbedingt größer gewählt werden, weil eine Spule beim Einschalten den Strom erst bei höherer Spannung ausreichend schnell fließen läßt. Beim Drehen des Motors wird die Spannung ständig ein- und ausgeschaltet. Wenn die Spannung zu gering ist, dann gehen hier Schritte verloren.



Die Schaltung sollte daher zwischen mind. 14V - 20V betrieben werden. Bewährt hat sich z.B. ein Laptop-Netzteil mit 19V.

Erstinstallation

Beim allerersten Start der Steuerung ist der Null-Punkt (= Referenzpunkt) der Drehscheibe noch nicht definiert. Dieser ist die Position des Hall-Sensors (TLE4905). Ebenso fehlt die Anzahl Steps pro Umdrehung, es sei denn, man kennt die Anzahl Steps des Motors sowie die Getriebeuntersetzung und hat diese manuell in den Sketch eingetragen.

Schaltet man die Steuerung erstmalig ein, so wird eine Kalibrierung durchgeführt und die Bühne dreht sich im Uhrzeigersinn (falls die Drehrichtung nicht stimmt, ist der Motor falsch angeschlossen). Die Bühne dreht solange, bis der Hallsensor TLE4905 am Rand oder unter der Drehscheiben-Grube ein Signal liefert. Das ist der Fall, wenn sich der eingebaute Magnet am Bühnenende auf der Höhe des Hallsensors befindet (die entsprechende LED leuchtet, solange der Magnet den Hallsensor triggert). Diese Position ist der Referenz-/Nullpunkt, ab dem letztendlich die Schritte gezählt werden.



Es ist empfehlenswert, den Hallsensor links von Port 1 zu montieren (also ein Stückchen entfernt im Gegenuhrzeigersinn). Dann werden die Ports mit



aufsteigenden Positionswerten gespeichert. Man kann den Hallsensor theoretisch auch komplett an einer anderen Stelle einbauen.

Pro Port gibt es 4 Positionswerte in Abhängigkeit der Drehrichtung, also von welcher Seite der Port angefahren wird (dies erhöht später die Positioniergenauigkeit):

1. positive Drehrichtung, im Uhrzeigersinn (die Richtung hängt von verschiedenen Parametern ab, u.a. auch dem Anschluss des Motors)
2. negative Drehrichtung (gegen den Uhrzeigersinn)
3. anzufahrende Position bei einer 180° Drehung (U-Turn) in positiver Richtung (i.d.R. CW)
4. U-Turn in negativer Richtung (CCW)

Es gibt also 4 Sets für Positionsdaten; alle Werte werden im EEPROM des Nano gespeichert, damit sie beim nächsten Einschalten gleich wieder zur Verfügung stehen.

Per „#define ONLY_ONE_POSITION_DATASET 1“ kann man umschalten auf nur ein Positionsdatenset; dies spart ca. 1 kByte Programmspeicher. Es wird dann nur das 1. Set verwendet (positive Richtung); negative Richtung sowie die 2 U-Turn-Sets werden dann nicht benutzt.



Ein Set reicht bei hoch-symmetrischen DS aus, z.B. FLM-DS. Bei Nutzung einer PC-Steuerungssoftware ist sowieso undefiniert, von welcher Bühnenseite die Lok runter oder rauf auf die Bühne fährt, da die Software über die Zugfahrten die Abfahrtausrichtung (vorwärts/rückwärts) definiert (die kennt LocoTurn nicht!). Damit können evtl. Erweiterungen eingebaut werden oder Debugging mit dem seriellen Monitor ist möglich. Und man spart sich das Port-weise Finetunen.

Zunächst sehen die Positionswerte folgendermaßen aus („2000000000“ = Defaultwert, d.h. diese Position wurde noch nicht fein eingestellt):

| Port | positive | negative | U-Turn pos. | U-Turn neg. | berechneter Wert aus Anzahl Steps/Umdrehung |
|------|------------|------------|-------------|-------------|---|
| 1 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 2 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 3 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 4 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 5 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 6 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 7 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 8 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 9 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 10 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |


| Port | positive | negative | U-Turn pos. | U-Turn neg. | berechneter Wert aus Anzahl Steps/Umdrehung |
|------|------------|------------|-------------|-------------|---|
| 11 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 12 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 13 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 14 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 15 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 16 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 17 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 18 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 19 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 20 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 21 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 22 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 23 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |
| 24 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | n.a. |

Falls die Anzahl Steps pro Umdrehung (Parameter **FIXED_STEPS_PER_ROUND**) nicht fest definiert ist, ist der berechnete Standardwert aus Anzahl Steps/Umdrehung noch nicht verfügbar („n.a.“), er kann erst nach dem Kalibrieren angezeigt werden, da dann die Anzahl Steps pro Umdrehung bekannt ist.

Daher wird zuerst eine Kalibrierung der Drehscheibe durchgeführt:



- Hierzu wird die Drehscheibe gedreht und der Sketch sucht den Null-Punkt (= Position des Hall-Sensors) und speichert ihn ab. Die Null-Punkt-Suche geht entweder mit hoher Geschwindigkeit (**ADVANCED_REFERENCE_DETECTION = 0**) oder mit einer angepassten Logik (**ADVANCED_REFERENCE_DETECTION = 1**), bei der der Null-Punkt zuerst mit hoher Geschwindigkeit gesucht wird, dann dreht die DS ein Stück zurück und fährt den 0-Punkt nochmals langsam an. Danach wird die Referenzposition gespeichert.

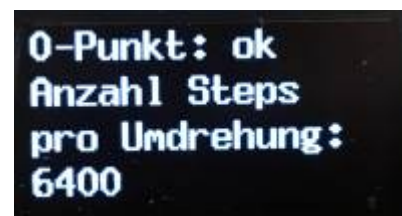

- Ab da zählt die Steuerung die Schritte, bis der Sensor das zweite Mal passiert wird. Damit wird die Anzahl der Schritte für eine Umdrehung ermittelt. Der Wert kann auch manuell vorgegeben werden (**FIXED_STEPS_PER_ROUND**).
- Zuletzt ermittelt er das Getriebeispiel durch zweimaliges Hin- und Herfahren links/rechts vom Nullpunkt (der Sensor wird von zwei Seiten aus angefahren). Zum Spiel kommt auch noch die Hysterese des Sensors dazu (der Sensor schaltet nicht immer beim gleichen Punkt an oder aus). Das Getriebeispiel kann auch manuell vorgegeben werden (Wert

FIXED_STEPS_HAS_CONTACT >= 0).

- Wird der Null-Punkt sprich Hall-Sensor gefunden, dann wird ausgehend von dieser Position die Lage der Ports in Microsteps berechnet (dies sind die Standardwerte ganz rechts in der Tabelle unten).
- Standardwert bedeutet, dass die Steuerung die DS-Positionen anhand einfacher Division ermittelt: Anzahl Steps pro Umdrehung geteilt durch Anzahl Ports. Das ist dann der Abstand zwischen je 2 Ports mit dem gerechnet wird. Port 1 (intern 0) ist dann genau um diese Anzahl vom Hall-Sensor entfernt. Es wird also mit einer Gleichverteilung der Ports gerechnet.
- Die 4 Positionswerte im EEPROM bleiben jedoch zunächst noch auf einem Defaultwert (2000000000).
- Die Messwerte und die aktuelle Position werden im EEPROM abgespeichert, sodass die Daten nicht bei jedem Programmstart neu ermittelt werden müssen.
- Über **ALWAYS_CALIBRATE_AT_START** = 1 kann eingestellt werden, dass bei einem Neustart der Steuerung zuerst eine Referenzfahrt durchgeführt wird, um den 0-Punkt zu kalibrieren. Dies empfehlt sich insbesondere für Direktantriebe ohne Getriebe, da die Bühne oftmals einen kleinen „Einschaltruck“ macht und damit die Positionen nicht mehr stimmen können.

Das Getriebespiel wird in positiver Drehrichtung gemessen und später folgendermaßen berücksichtigt:

- Wird eine Position im positiver Richtung angefahren, dann können die gespeicherten Port-Positionen direkt angefahren werden.
- Wenn die Scheibe in negativer Richtung gedreht wird, dann muss das Getriebespiel (Clearance) von der Sollposition abgezogen werden.

Die Positionswerte sehen nun wie folgt aus (Beispiel Stepermotor mit 6400 Steps, 48 Ports davon 24 genutzt):

| Port | positive | negative | U-Turn pos. | U-Turn neg. | berechneter Wert aus Anzahl Steps/Umdrehung |
|------|------------|------------|-------------|-------------|---|
| 1 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 133 |
| 2 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 266 |
| 3 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 400 |
| 4 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 666 |
| 5 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 1066 |
| 6 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 1466 |
| 7 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 1733 |
| 8 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000 |
| 9 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2266 |
| 10 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2533 |
| 11 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2800 |
| 12 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 3066 |
| 13 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 3333 |
| 14 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 3466 |
| 15 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 3600 |

| Port | positive | negative | U-Turn pos. | U-Turn neg. | berechneter Wert aus Anzahl Steps/Umdrehung |
|------|------------|------------|-------------|-------------|---|
| 16 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 3866 |
| 17 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 4266 |
| 18 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 4666 |
| 19 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 4933 |
| 20 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 5200 |
| 21 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 5466 |
| 22 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 5733 |
| 23 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 6000 |
| 24 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 6266 |

Nach der Kalibrierung fährt die DS zum Port 1. I.d.R. wird der Gleisabgang jedoch nicht exakt angefahren, so dass die Schienen erst einmal nicht sauber fluchten. Die Bühne wird daher ein bisschen links oder rechts vom Port stehen bleiben.

Mit den berechneten Grobwerten (rechte Spalte) kann man jedoch schon die DS-Bewegungen testen. Die DS arbeitet aktuell mit den berechneten gleichverteilten Werten.

Um die Schienen exakt fluchten zu lassen, muss eine Fein-Einstellung der Portpositionen durchgeführt werden (siehe unten).

Kalibrierung im lfd. Betrieb


Die interne 0-Position (= Lage des Hallsensors) wird jedes Mal korrigiert, wenn die Scheibe in der (positiven, i.d.R. CW) Kalibrierrichtung am Nullpunkt vorbeikommt.

Wenn die Scheibe in Gegenrichtung am Nullpunkt vorbeikommt, dann wird, wenn mehr als eine Umdrehung seit dem letzten Abgleich gedreht wurde, die Drehrichtung kurz umgekehrt und der Nullpunkt noch mal überprüft (diese Umkehr-Funktion lässt sich auch abschalten: **USE_TURNBACK** 0).

Finetuning der Portpositionen

Nach der Kalibrierung werden die Gleisabgänge noch nicht exakt angefahren. Die Bühne wird daher ein bisschen links oder rechts vom Port stehen bleiben. Um die Schienen exakt fluchten zu lassen, muss nun eine Fein-Einstellung der Portpositionen durchgeführt werden.

Hierzu nimmt man die Feineinstellung eines ersten Ports in positiver Richtung (i.d.R. CW) vor, indem man den Port mit dem Drehencoder manuell exakt anfährt (**Menü „Manuell/Speich.“**), dabei nie die Drehrichtung ändert, sonst wird das Getriebespiel falsch berücksichtigt und anschließend die Position dieses Ports speichert. Die Port-Nr. beim allerersten Abspeichern kann im OLED per Drehencoder ausgewählt werden. Aus der Position des ersten, kalibrierten Ports wird die Stepperposition aller anderen Ports für diese Bewegungsrichtung neu berechnet.

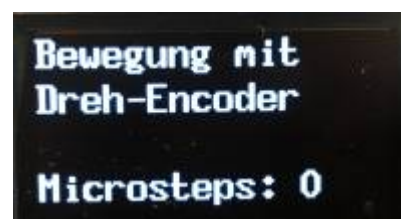

Das Feintuning, d.h. manuelles Anfahren eines Ports zur Feineinstellung, sollte über den Drehencoder durchgeführt werden und nur in Ausnahmefällen mit dem Poti.

Im Beispiel unten wurde die Position für Port 1 um 24 Mikrosteps vergrößert, diese 24 Mikrosteps werden auf alle anderen Ports addiert.

Die im EEPROM gespeicherten Port-Positionen sehen dann wie folgt aus (nach finetuning in positiver Richtung):

| Port | positive | negative | U-Turn pos. | U-Turn neg. | berechneter Wert aus Anzahl Steps/Umdrehung |
|------|----------|------------|-------------|-------------|---|
| 1 | 157 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 133 |
| 2 | 290 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 266 |
| 3 | 424 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 400 |
| 4 | 690 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 666 |
| 5 | 1090 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 1066 |
| 6 | 1490 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 1466 |
| 7 | 1757 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 1733 |
| 8 | 2024 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2000 |
| 9 | 2290 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2266 |
| 10 | 2557 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2533 |
| 11 | 2824 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 2800 |
| 12 | 3090 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 3066 |
| 13 | 3357 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 3333 |
| 14 | 3490 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 3466 |
| 15 | 3624 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 3600 |
| 16 | 3890 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 3866 |
| 17 | 4290 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 4266 |
| 18 | 4690 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 4666 |
| 19 | 4957 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 4933 |
| 20 | 5224 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 5200 |
| 21 | 5490 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 5466 |
| 22 | 5757 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 5733 |
| 23 | 6024 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 6000 |
| 24 | 6290 | 2000000000 | 2000000000 | 2000000000 | 6266 |

Bei jedem weiteren Port, dessen Position in positiver Richtung abgespeichert wird, speichert der Sketch nur diese eine Position, alle anderen Ports werden nicht berücksichtigt. Es kommt auch keine Abfrage der Port-Nr. mehr; diese entspricht dem zuletzt angefahrenen Port. Auf diese Weise kann man alle benötigten Ports individuell drehrichtungsabhängig einstellen.

Falls die DS absolut symmetrische Abgänge hat und sich die Fertigungstoleranzen in Grenzen halten, reicht es u.U. aus, nur einen Port fein einzustellen. Für höhere Positionier-Genauigkeiten sollten alle Ports in jeder Fahrtrichtung plus beide U-Turn-Richtungen eingestellt werden.

Sind z.B. die ersten Werte gefüllt (Spalte „positive“), dann sind die Werte 2, 3 und 4 immer noch auf Default „2000...00“. Bei einer komplett konfigurierten DS sollten alle Werte pro Port fein eingestellt sein.

Vorgehensweise zur effizienten Feineinstellung der DS-Abgänge

Hierzu lassen sich die Parameter **OFFSET_PORT_POSITION** und **OFFSET_PORT_POSITION_U_TURN** nutzen.



Die Offset-Parameter können auch auf 0 gesetzt werden, dies empfiehlt sich, wenn die DS sehr symmetrisch ist und kein Getriebe verwendet wird. Daher am besten mit 0 starten und prüfen, wie genau die Ports angefahren werden. Dann evtl. einen Offset verwenden, um das Feinjustieren zu erleichtern.

Bei der Fleischmann Drehscheibe und einem 400 Step Motor ohne Getriebe sollte man beide Parameter auf 0 setzen.

Nach dem Kalibrieren von 0-Punkt, Steps pro Umdrehung und Getriebeispiel muss man die Ports in positiver, negativer und als U-Turn Richtung (positiv und negativ) feingetuned abspeichern, um möglichst genau positionieren zu können.

Beim Speichern des ersten Ports in einer Drehrichtung werden auch die Positionen der restlichen Ports für die jeweilige Richtung ins EEPROM geschrieben. Bei positiver Richtung (z.B. im Uhrzeigersinn) wird der **OFFSET_PORT_POSITION** bei den anderen Ports abgezogen, dann kann man anschließend jeden Port mit dem Drehencoder in positiver Richtung anfahren, die DS bleibt ein Stückchen vor dem Port stehen und man kann manuell in positiver Richtung das Feintuning mit Poti oder Drehencoder machen, dann abspeichern. Auf diese Weise kann die Drehrichtung beibehalten werden und es kommt nicht zum lästigen Fehler, „dass die Drehrichtung geändert wurde“.

In negativer Richtung wird entsprechend verfahren, ergo **OFFSET_PORT_POSITION** addiert.

Bei U-Turns wird der Offset ebenfalls in beiden Richtungen berücksichtigt. Die Speicherung der restlichen Port ist ebenfalls aktiv.

Der Ablauf zum Einstellen der DS ist dann:

1. Kalibrieren von 0-Punkt, Steps pro Umdrehung und Getriebeispiel
2. Anfahren eines ersten Ports in positiver Richtung, Feintuning und Speichern der Position
3. Anfahren aller weiteren Ports in positiver Richtung, Feintuning und Speichern (aufgrund der Offsets stoppt die DS ein Stückchen früher)
4. Anfahren eines ersten Ports in negativer Richtung, Feintuning und Speichern der Position
5. Anfahren aller weiteren Ports in negativer Richtung, Feintuning und Speichern (aufgrund der Offsets stoppt die DS ein Stückchen früher)
6. Das gleiche pro Port für die U-Turn Positionen durchführen; dies geht in positiver und in negativer Richtung

From:
<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/locoturn_v10/150_locoturn_kalibrierung?rev=1772002564

Last update: **2026/02/25 06:56**

