

Einfache Schrittmotor Steuerung mit WS2811

Diese Bauanleitung ist für die Minimalbestückung. Die Anleitungen für die Erweiterungen sind auf einer Extraseite vorhanden.

- [Endschalter](#)
- [Anleitung für das Ultramicrostepping \(Ganz langsame Bewegungen\)](#)

Stückliste

Für die nachfolgende Stückliste wurde auch wieder ein [Warenkorb bei Reichelt](#) angelegt.
Nicht enthalten sind:

- Stepperboard A4988
- WS2811
- Platine
- JST XH5P ST


Anzahl	Kennung	Bauteil	Bestellnummer / Link	Bemerkungen
1	Board	550-WS2811_Stepper	Platinen-Bestellung	
1	C1, C3	Keramikkondensator, 220nF, RM 5.08mm	Z5U-5 220N	
1	C2	Keramikkondensator, 2.2µF, 50V, RM 5.08mm	Leider aktuell nicht bei Reichelt oder Conrad erhältlich. Alternative (im Warenkorb enthalten): Keramikkondensator, 2.2µF, SMD1210: KEM X7R1210 2,2U	
3	C4, C10 , C11	Keramikkondensator, 100nF, RM 5.08mm	Z5U-5 100N	
1	C5	Elko, radial, 470 µF, 25 V, RM 5.00	EB-A 470U 25	
1	CON7	Wannenstecker, 6-pol	WSL 6G	Alternative: PSS 254/5G MPE 087-2-006
1		Pfostenbuchse, 6-polig	PFL 6	
1	D1	Diode 1N4148	1N 4148	
3	JP1, JP2, JP3	Stiftleisten, RM 2.54 mm, 3-polig, gerade	MPE 087-1-003	
3		JUMPER 2,54 RT	JUMPER 2,54 RT	
1	J10	Stiftleisten, RM 2.54 mm, 2x2, gerade	MPE 087-2-004	Alternative: JST XH5P ST
1	R1	Widerstand, 150Ω, 0.6W, 1% Braun-Grün-Schwarz-Schwarz- Braun	METALL 150	
3	R2, R3, R5	Widerstand, 1,00KΩ, 1%, 0.6W Braun-Schwarz-Schwarz-Braun- BRAUN	METALL 1,00K	
1	R4	Widerstand, 10KΩ Braun-Schwarz-Schwarz-Rot- BRAUN	METALL 10,0K	
1	M1	A4988 - Stepperboard	A4988 (AliExpress) TMC2100 (AliExpress) TMC2208 (AliExpress)	
2	M1A, M1B	Buchsenleiste, RM 2.54 mm, 8-polig, gerade	MPE 094-1-008	

Anzahl	Kennung	Bauteil	Bestellnummer / Link	Bemerkungen
1	O1	Wannenstecker, 6-pol	WSL 6G	Alternative:
1	O1	Pfostenbuchse, 6-polig	PFL 6	SV2: PSS 254/4G
1	POWER_IN	Schraubklemme, 2-polig, RM5.08	AKL 101-02	
1		JUMPER 2,54 SW	JUMPER 2,54 SW	
1	SW1	Stiftleisten, RM 2.54 mm, 1x2, gerade	MPE 087-1-002	
1	U3H	WS2811 - SOP8	AliExpress Amazon	Alternative: U2R: WS2811-DIP (Platinen-Bestellung)

Bauanleitung


WS2811

Das erste Bauteil ist der WS2811-IC als SMD auf der Unterseite der Platine.

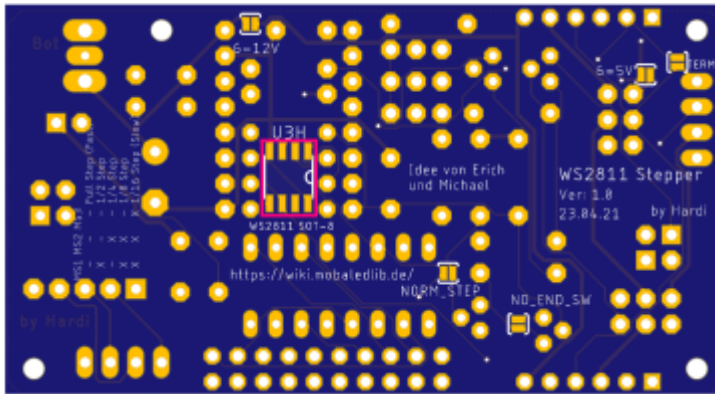

Diode


Den Anfang auf der Oberseite macht die Diode D1 (1N4148),

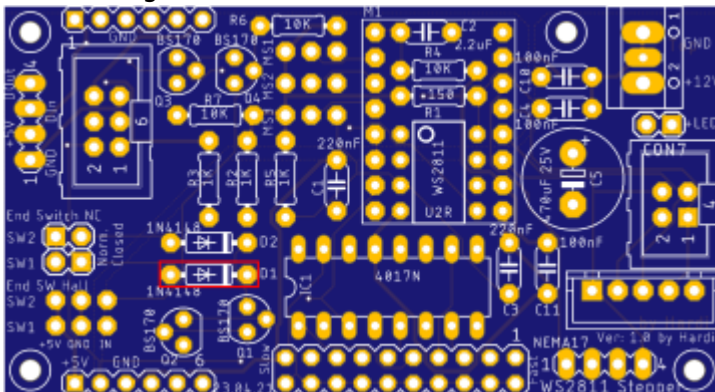


Widerstände

Als nächstes werden die Widerstände eingelötet.


R1 (150Ω)

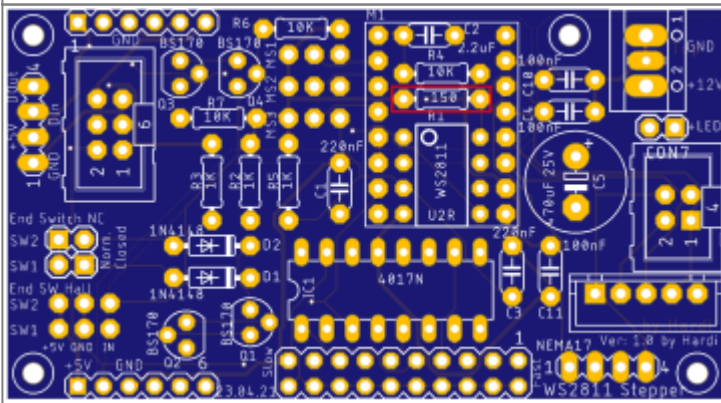

R2, R3 & R5 (1.00KΩ)

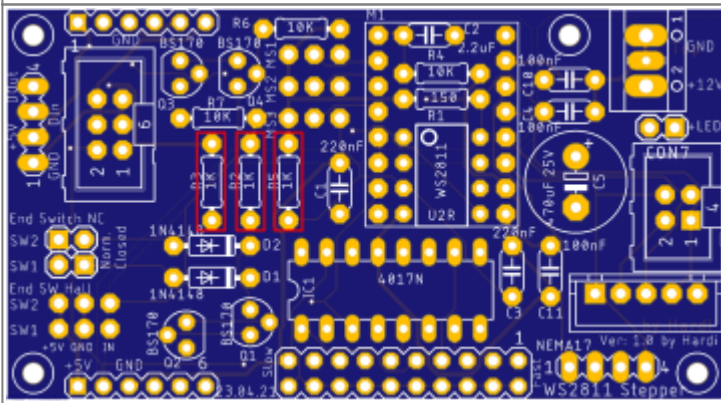


R4 (10.0KΩ)

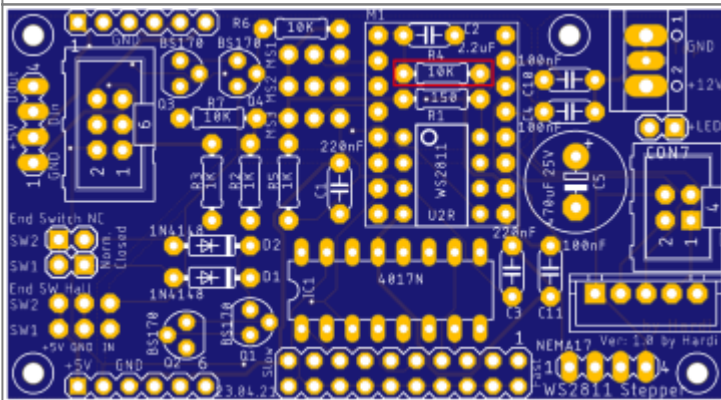


Keramikkondensatoren


C1& C3 (220nF / 224)

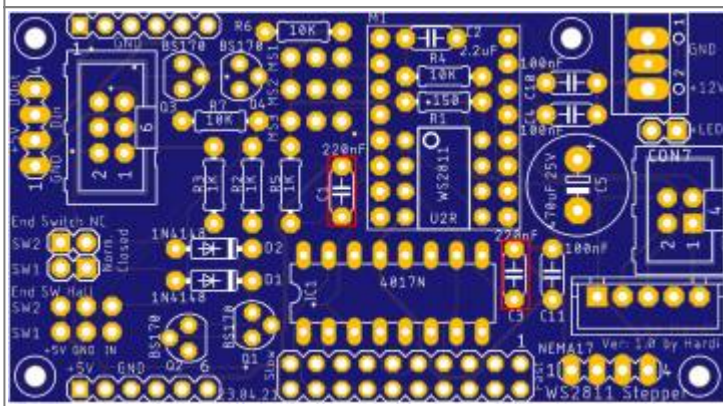

C2 (2.20µF / 225)

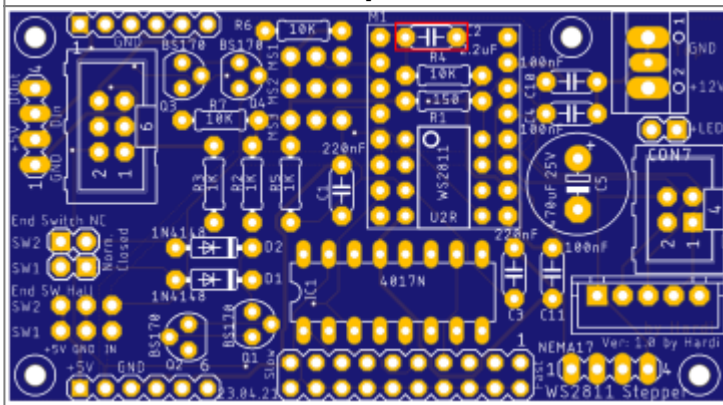


C4, C10 & C11 (100nF / 104)

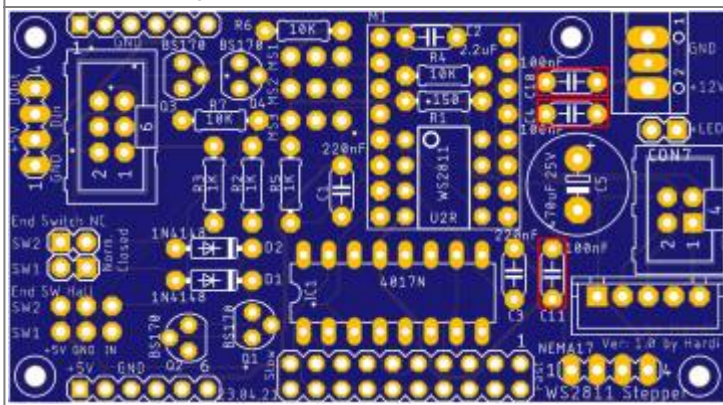


Steckverbinder

Stift- und Buchsenleiste


Den Anfang machen die beiden 8-poligen Buchsenleisten für das Stepperboard.

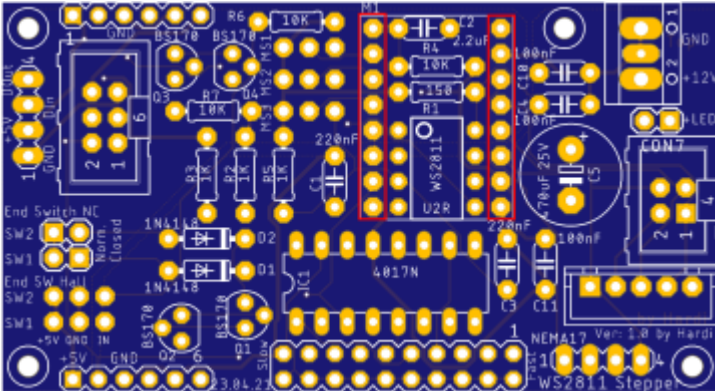

Gefolgt vom zweipoligen Jumper SW1,

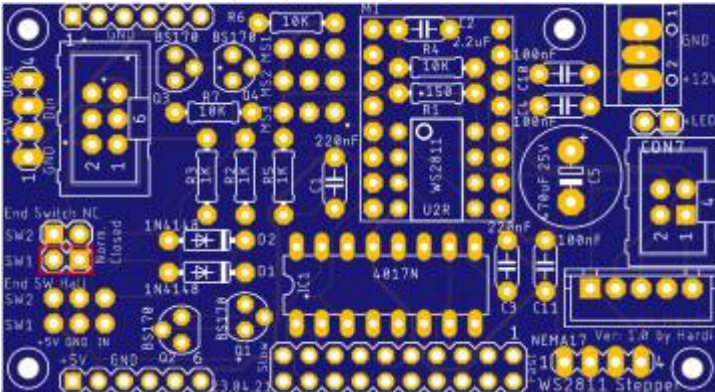


sowie den dreipoligen Stiftleisten für die Jumper MS1, MS2 & MS3

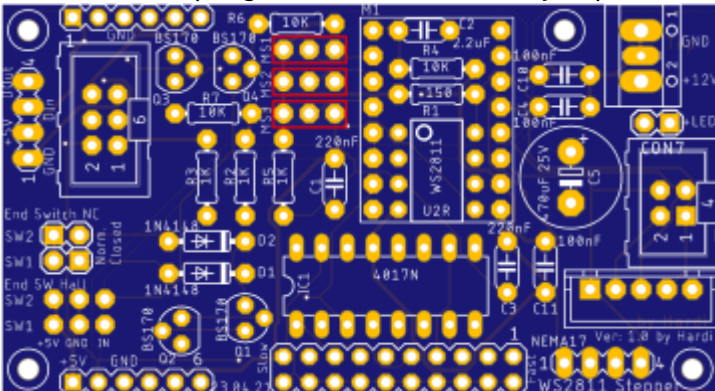

Wannenstecker

Danach folgen, wenn gewünscht der Wannenstecker oder die Stiftleiste für die Stepper (CON7),

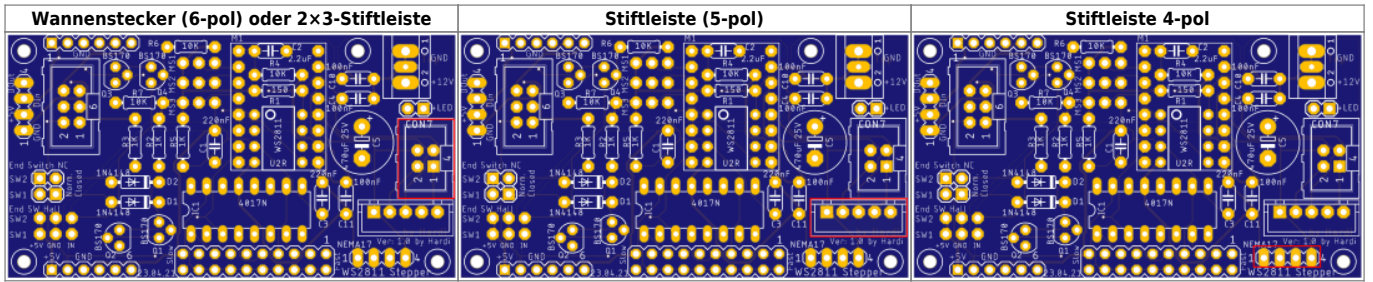

die zweipolige Stiftleiste für den Endschalter (CON2)



sowie der 6-polige Wannenstecker (O1) für den LED-Bus.



Schraubklemmen

Den Abschluss auf der Oberseite machen die Schraubklemme „Power_IN“



Elektrolytkondensator


und der Elektrolytkondensator C5 mit 470 μ F/25V.



Jumper

Steppermodul


Die Standard-Einstellung für die drei Jumper des Steppermoduls ist nachfolgend abgebildet.

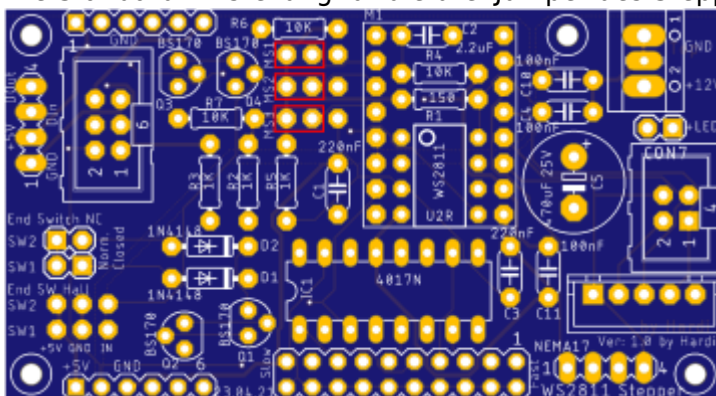

Achtung: SW2 muss außerdem verbunden werden (Nicht im Bild gezeigt)


Lötjumper

Bezeichnung	Bedeutung	Standardzustand
6=12V (türkis)	verbindet die zusätzliche VCC-Leitung von dem Wannenstecker „O1 / Pin6“ mit dem Pin1 von SV1 und SV6. Es darf nicht gleichzeitig „6=5V“ und „6=12V“ geschlossen sein, wenn mehr als 5V eingespeist werden.	nicht festgelegt. Muss jeder selber entscheiden und wissen.
6=5V (schwarz)	verbindet die 5V-Leitung mit dem Pin 6 vom Wannenstecker „O1“. Nicht verbinden wenn auf SV1 oder „POWER_IN“ mehr als 5V eingespeist werden und der Lötjumper „6=12V“ aktiviert ist.	nicht festgelegt. Muss jeder selber entscheiden und wissen.
TERM (rosa)	Wenn dies die letzte Platine in der Reihe ist oder die einzige Platine ist, muss dieser Lötjumper gesetzt werden, andernfalls wird die Kette unterbrochen.	geschlossen
NORM_STEP (grün)	Überbrückt den IC1	geschlossen ¹⁾
NO_END_SW (rot)	Bei einem winzigen Schrittmotor werden keine Endschalter benötigt. Dann entfallen Q1, Q2, D2 & CON2. Stattdessen wird der Jumper „NO_END_SW“ und „CON1 / SW1“ verbunden.	geschlossen ²⁾

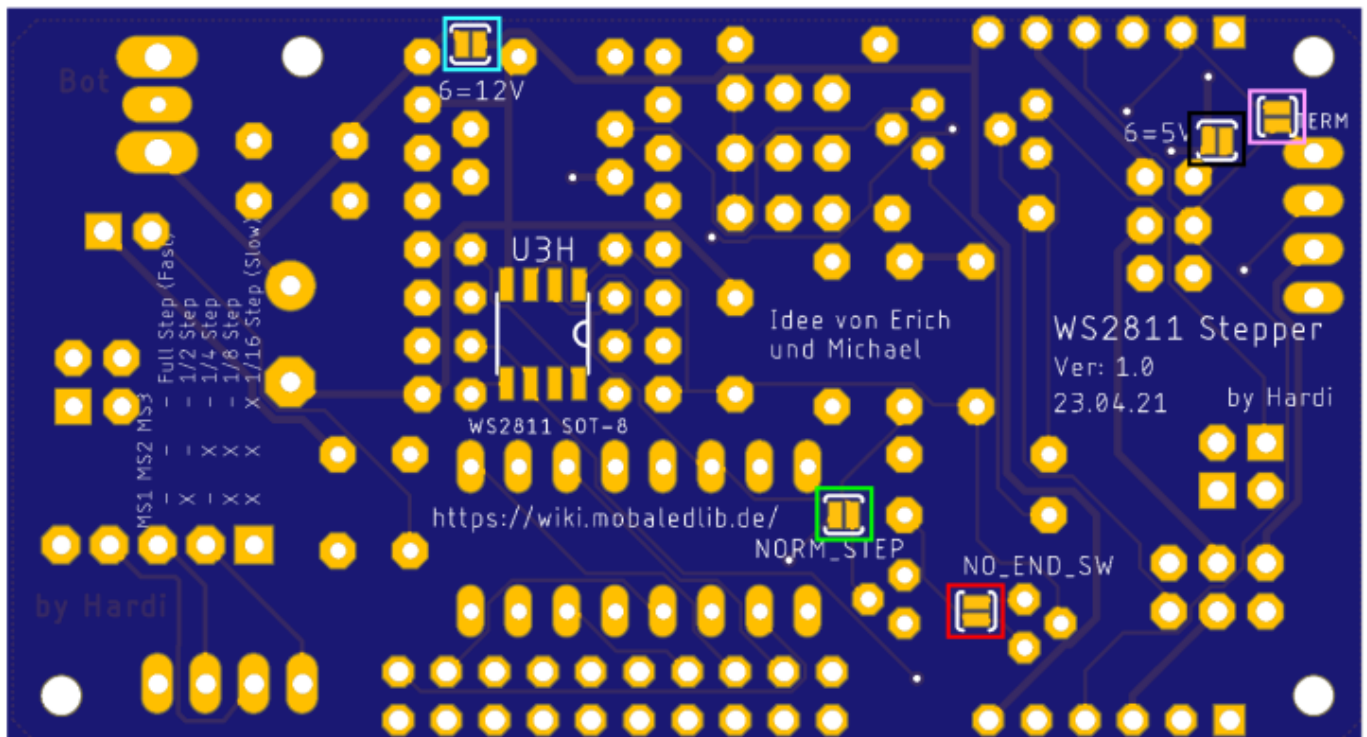

Schaltplan

kompletter Schaltplan

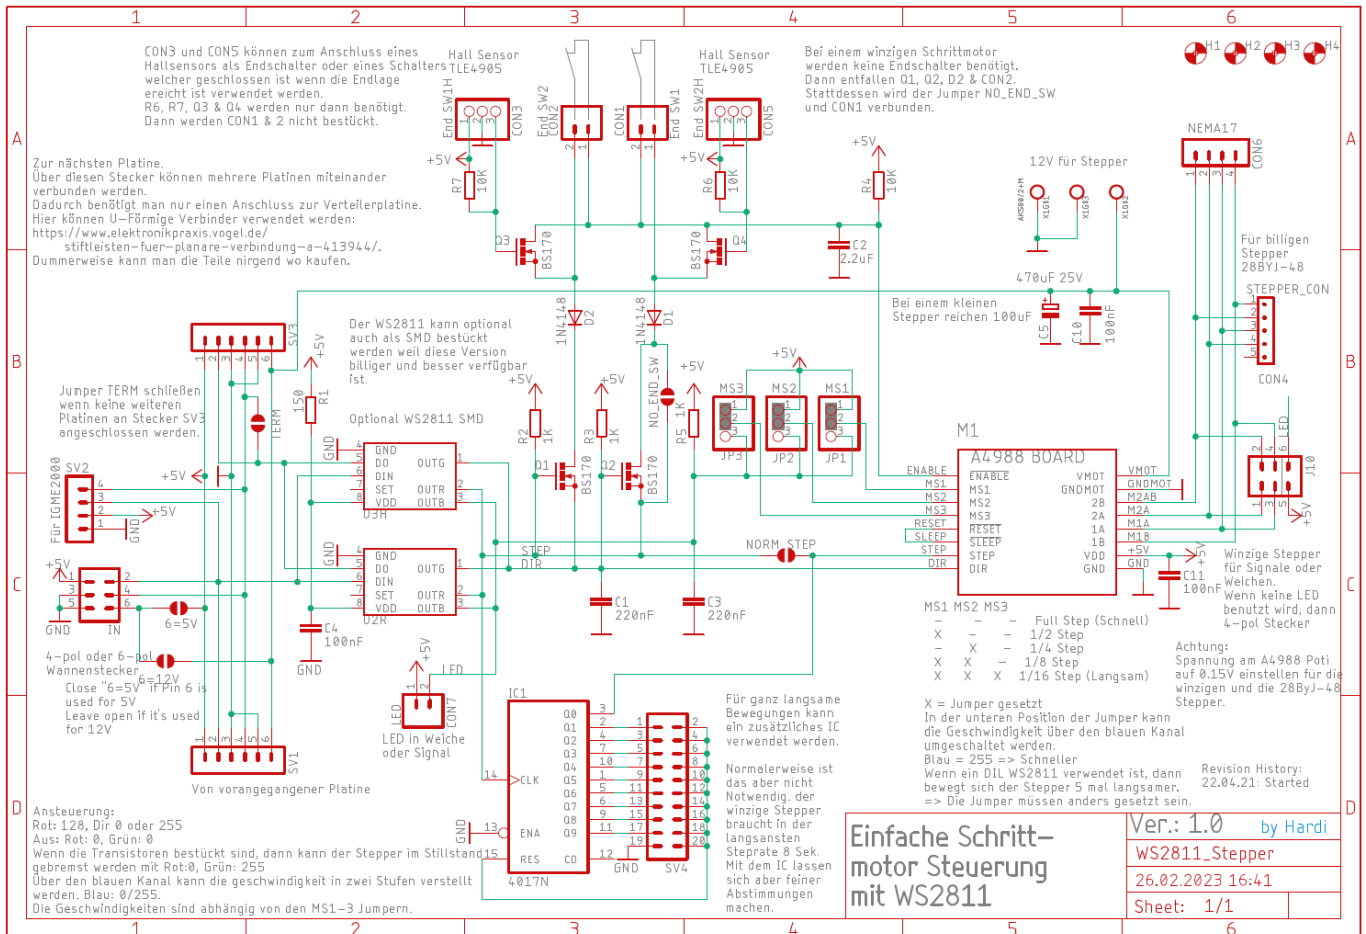

vereinfachte Version



1) 2)

Bitte die Hinweise bei den möglichen [Erweiterungen](#) beachten

From: <https://wiki.mobaledlib.de/> - MobaLedLib Wiki

Permanent link: https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/bauanleitungen/550de/550_ws2811_stepper?rev=1758808755

Last update: 2025/09/25 13:59

