


Fehler bei der Installation der MobaLedLib und die Lösung

Beim Start des Prog_Generators_MobaLedLib werden nach der Neuinstallation die Bibliotheken aktualisiert.

Das ist nötig, damit die MobaLedLib einwandfrei funktioniert. Doch dabei tritt seit einiger Zeit ein

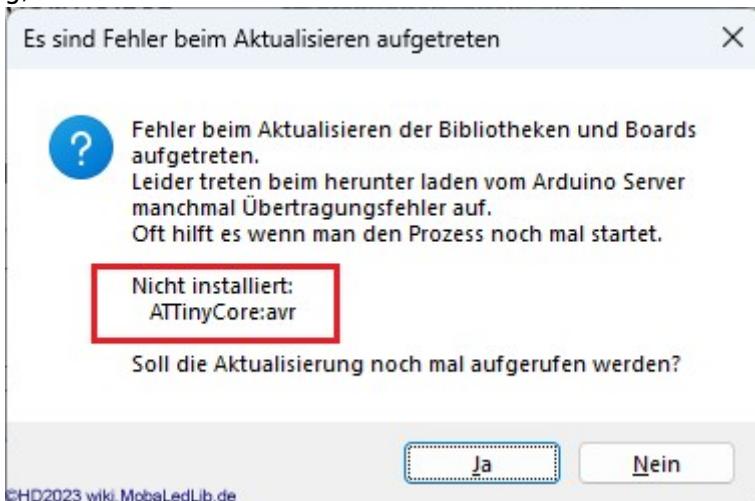


Fehler auf: ©HD2023 wiki.MobaLedLib.de

Die ATTinyCore-Komponente kann nicht übertragen und installiert werden. Während des Übertragungsversuches sieht man in dem grauen Fenster einige Java-Fehler durchlaufen. Die Ursache dafür ist, dass die Webseite kein gültiges HTTPS-Zertifikat besitzt. Damit wird die Datenübertragung mit Fehlern abgebrochen. Abhilfe wäre, wenn der Webseiten-Besitzer das Zertifikat erneuert. Aber scheinbar will er nicht.


Also brauchen wir andere Abhilfe, da ATTinyCore Bestandteil der MobaLedLib ist. Den Workaround gibt es bei Hardi auf GitHub.

Im Prog_Generator_MobaLedLib muss das Registerblatt „Libraries“ eingeblendet werden. Dazu wird auf der Registerleiste (ganz unten) ein Klick mit der rechten Maustaste das Auswahlmenü geöffnet.

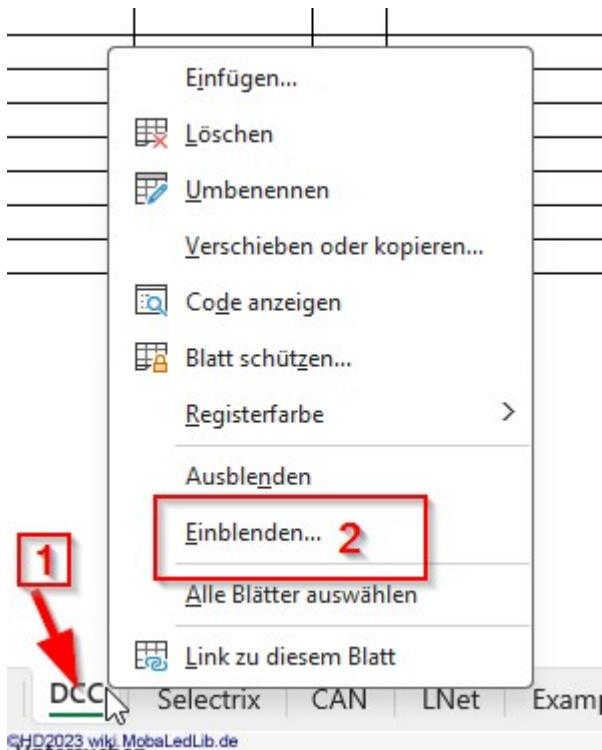

Und der Menüpunkt „Einblenden“ angeklickt. Damit öffnet sich ein kleines Fenster mit den ausgeblendeten Seiten. Hierbei handelt es sich um Seiten, die im Hintergrund für uns arbeiten.

Wir klicken auf „Libraries“ und dann auf „OK“.

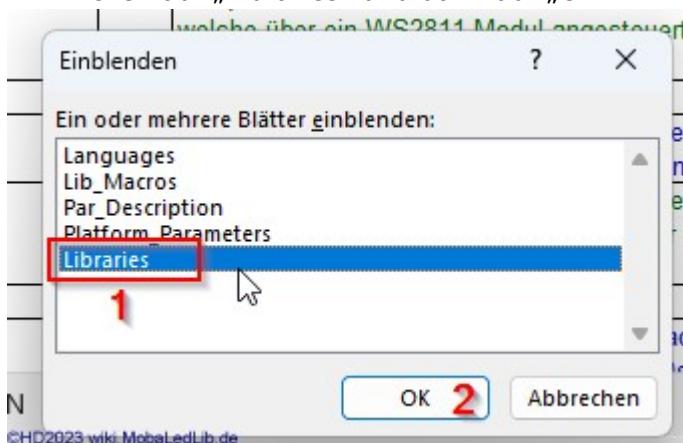

Damit wird die Seite mit allen Komponenten der MobaLedLib angezeigt. Ursprünglich sah die so aus. Beim ATTinyCore war keine Version angegeben. Die holt sich MobaLedLib eigentlich vom installierten Programm. Wenn keins vorhanden ist, kann auch nichts angezeigt werden.

Check actual versions		Last update: 29.11.24 17:57	Arduino IDE: 1.8.19	Sketchbook_Path: 'C:\Users\test\Documents\Arduino'	Open Path
Install selected		<input type="checkbox"/> Wait at the end			
Delete selected					
Select	Installed	Lib / Board	Library Name	Test File	Required Version
	1	L	MobaLedLib	MobaLedLib.h	3.3.2
	1	L*	MobaLedLib	MobaLedLib.h	3.3.2
	1	L*	MobaLedLib	MobaLedLib.h	3.3.2
	1	L	FastLED	FastLED.h	3.7.0
	1	L	NmraDcc	NmraDcc.h	2.0.10
	1	L	AnalogScanner	AnalogScanner.h	?
	1	L	ATTinySerialOut	ATTinySerialOut.h	2.3.1
	1	L	DIO2	DIO2.h	1.6.0
	1	L	EWMA	EWMA.h	1.0.2
	1	L	MobaTools	MobaTools.h	2.6.2
	1	L	LocoNet	LocoNet.h	1.1.13
	1	L	TimerOne	TimerOne.h	1.1.1
✓	1	B	ATTinyCore:avr	ATTinyCore\src\ATTi	1.5.2
	1	B	arduino:avr	cores\arduino\Arduin	1.8.2
	1	B	esp32:esp32	ESP32\src\dummy.h	1.0.4

Hier wird in der Zeile von „ATTinyCore.avr“ der Eintrag http://drazzy.com/package_drazzy.com_index.json gelöscht.

Dafür wird folgende URL eingetragen (am besten mit Copy/Paste):

https://raw.githubusercontent.com/Hardi-St/MobaLedLib_Docu/refs/heads/master/Tools/ATTinyCore/ATTinyCore_index.json

Das muss eine einzige Zeile sein!

Nach unsere Aktion sieht das Ergebnis wie folgt aus:

Check actual versions		Last update: 29.11.24 17:57	Arduino IDE: 1.8.19	Sketchbook_Path: 'C:\Users\test\Documents\Arduino'	Open Path
Install selected		<input checked="" type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> Wait at the end		
Delete selected					
Select	Installed	Lib / Board	Library Name	Test File	Required Version
	1	L	MobaLedLib	MobaLedLib.h	3.3.2
	1	L*	MobaLedLib	MobaLedLib.h	3.3.2
	1	L*	MobaLedLib	MobaLedLib.h	3.3.2
	1	L	FastLED	FastLED.h	3.7.0
	1	L	NmraDcc	NmraDcc.h	2.0.10
	1	L	AnalogScanner	AnalogScanner.h	?
	1	L	ATTinySerialOut	ATTinySerialOut.h	2.3.1
	1	L	DIO2	DIO2.h	1.6.0
	1	L	EWMA	EWMA.h	1.0.2
	1	L	MobaTools	MobaTools.h	2.6.2
	1	L	LocoNet	LocoNet.h	1.1.13
	1	L	TimerOne	TimerOne.h	1.1.1
✓	1	B	ATTinyCore:avr	ATTinyCore\src\ATTi	1.5.2
	1	B	arduino:avr	cores\arduino\Arduin	1.8.2
	1	B	esp32:esp32	ESP32\src\dummy.h	1.0.4

Sollte in der Spalte „Select“ beim ATTinyCore der Haken fehlen, so setzen Sie ihn bitte.

Danach kann auf den Button „Install Select“ geklickt werden und die Software-Komponente wird installiert.

From:
<https://wiki.mobaledlib.de/> - **MobaLedLib Wiki**

Permanent link:
https://wiki.mobaledlib.de/anleitungen/fehlerbehebung_installation_attinycore?rev=1733642272

Last update: 2024/12/08 07:17

